

УДК 621.791.927

*Д-р техн. наук В.А. Роянов (ГВУЗ
«Приазовский гос. техн. ун-т),
канд. техн. наук П.В. Коросташевский,
инж. Е.В. Сотников (ЧАО
«АЗОВЭЛЕКТРОСТАЛЬ»)*

*Doct. of techn. sciences V.A. Royan,
cand. of techn. sciences P.V. Korostashevsky,
eng. E.V. Sotnikov*

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЛИНИЙ СБОРКИ И СВАРКИ ЛИСТОВЫХ ПОЛОТНИЩ ОБЕЧАЕК КОТЛОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ- ЦИСТЕРН И ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ ПОЛОТНИЩ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА

DESIGN FEATURES EQUIPMENT UNIVERSAL ASSEMBLY LINES AND WELDING OF SHEET TO WEED-NEEDY SHELLS BOILERS TANK CARS AND WELDING PANELS IN THE MARKET TODAY

Постановка проблемы. Существующие поточно-механизированные линии для сборки и сварки листовых полотнищ обечаек котлов железнодорожных вагонов-цистерн и технология сборки и сварки таких полотнищ при сборке полотнищ из листов не изменяющейся в течение длительного времени ширины работали с максимальной производительностью, сваривая одновременно все стыки. В современных условиях из-за необходимости использования листового металлопроката различной ширины работать с прежней высокой производительностью, то есть сваривать одновременно несколько стыков несколькими сварочными автоматами, практически невозможно. Это существенно снижает производительность и увеличивает время изготовления изделий, в связи с чем дальнейшее исследование технологии и оборудования для сборки и сварки указанных листовых полотнищ является важной научно-практической задачей.

Анализ последних исследований и публикаций. Линии сборки и сварки листовых полотнищ железнодорожных вагонов-цистерн и контейнеров цистерн, работающие в ПАО «Азовмаш», включают в себя станды сборки полотнищ из листов различных параметров, автоматической стыковой сварки (под слоем флюса на флюсовых подушках) первой стороны полотнищ, автоматической сварки под слоем флюса второй стороны полотнищ, промежуточные станды отстоя, транспортные системы и кантователь полотнищ. В конце линий располагаются вальцы, формирующие полотнище в обечайку. Полотнище на стенде сборки собирается целиком из листов и подается на стенд сварки первой стороны, затем – по технологической цепочке в стенд сварки второй стороны и, в конце линии – в вальцы (рис. 1). Станды сварки первой и второй стороны полотнищ конструктивно выполнены для автоматической сварки всех швов каждого полотнища (как правило,

четырёх) одновременно. Это предопределяет максимальную производительность стенов сварки и линий полотниц в целом, высокое качество сварных соединений. Такой стенов автоматической сварки первой стороны листовых полотниц описан в публикациях [1]. Но при несовпадении ширины листов (раскроя полотниц) с настройкой стенов, то есть с расстояниями между сварными стыками, осями электродов и флюсовых подушек соответственно, одновременная автоматическая сварка всех швов полотниц становится невозможной. В этом случае приходится выполнять сварку полотниц путем последовательной сварки каждого стыка на одном рабочем месте, на

одной флюсовой подушке (при сварке первой стороны) одним сварочным автоматом с постоянными передвижками полотниц. Несмотря на универсальность такой технологии (она совершенно не зависит от ширины свариваемых листов), при ее использовании в разы снижается производительность оборудования и выпуск продукции в целом. При этом не используется полностью дорогостоящее сварочное оборудование, простаивают сварщики. Кроме того, при сварке на одной флюсовой подушке нескольких швов подряд без промежуточной подготовки горки флюса ухудшается качество сварки последних стыков.

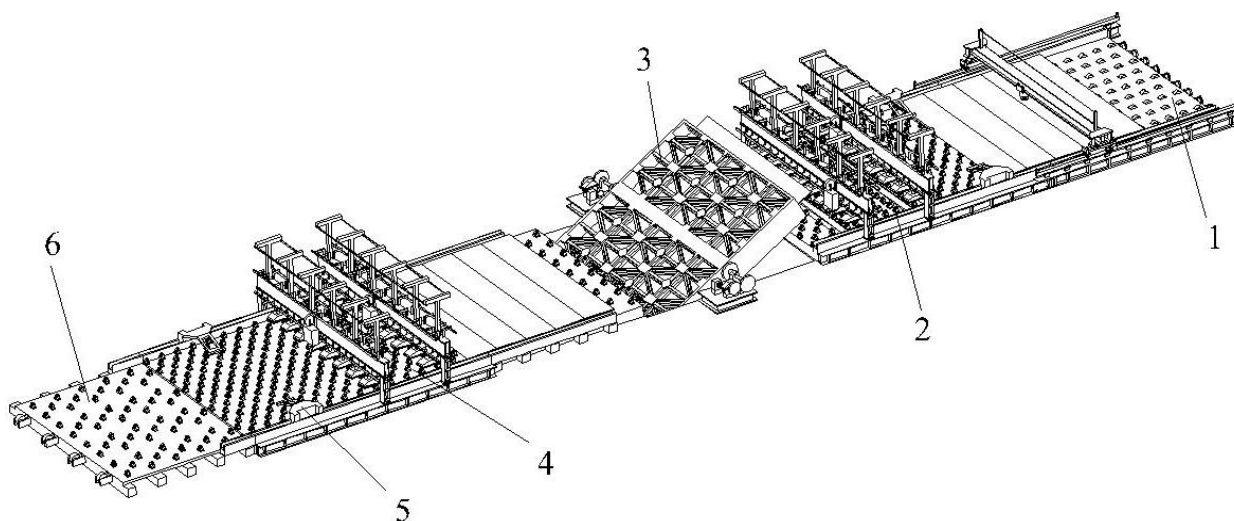


Рис. 1. Линия сборки и сварки листовых полотниц обечаек котлов железнодорожных вагонов-цистерн и контейнеров-цистерн:

- 1 – стенов сборки листовых полотниц;
- 2 – стенов автоматической сварки первой стороны листовых полотниц;
- 3 – кантователь полотниц;
- 4 – стенов автоматической сварки второй стороны листовых полотниц;
- 5 – транспортирующее устройство;
- 6 – стенов отстоя полотниц

При исследовании диапазона возможного изменения ширины листов полотниц в зависимости от различных факторов в работах [2, 3] определено, что ширина листов полотниц может быть в пределах от 1000 до 3200 мм включительно, причем любого промежуточного размера. В последнее время определяющим

эту ширину фактором все чаще становится не конструктивный, а рыночный, а именно нестабильность условий приобретения и поставки листового металлопроката требуемых параметров. Из-за постоянно изменяющейся конъюнктуры рынка металлопроката предсказать ширину листов, из которых будут изготавливаться

те или иные полотнища обечаек котлов вагонов-цистерн в то или иное время, практически невозможно. В работах [4-6] приведены основные принципы разработки, конструкция оборудования и технология сборки и автоматической сварки листовых полотнищ путем одновременной сварки четырех стыков при изменяющемся в указанных пределах раскрое. Однако сложность конструкции стенда сварки первой стороны полотнищ, в первую очередь – раздвижного роликового поля, позволяющего перестраивать расстояния по осям электродов и флюсовых подушек в зависимости от ширины листов, закрывая образующиеся при перемещении флюсовых подушек проемы и освобождая место для их передвижки, требует повышенных расходов при его эксплуатации. Такая ситуация снижает эффективность применения указанного оборудования, что не позволяет решить проблему в целом.

Цель статьи – совершенствование технологии сварки и повышение производительности оборудования поточно-механизированных линий сборки и автоматической сварки листовых полотнищ обечаек котлов железнодорожных вагонов-цистерн при использовании в полотнищах листов различной ширины.

Изложение основного материала. Повысить производительность оборудования поточно-механизированных линий сборки и автоматической сварки листовых полотнищ обечаек котлов железнодорожных вагонов-цистерн в несколько раз и упростить его конструкцию при постоянно изменяющихся раскрыях полотнищ представляется возможным несколькими способами.

Первый из них – это разработка технологии сварки под слоем флюса на существующих скоростях (до 30 м/ч) без использования каких-либо устройств для предотвращения протекания сварочной ванны (например, флюсовых подушек). В этом случае существенно упрощается конструкция универсальных стендов

сварки первой стороны полотнищ [3-5], так как отпадает необходимость в стационарных и передвижных флюсовых подушках и в раздвижном роликовом поле. Стенды автоматической сварки первой и второй сторон полотнищ становятся конструктивно одинаковыми, оснащенными стационарными и передвижными порталами со сварочным автоматами и стационарным роликовым полем. Значительно упрощается также транспортная система линий. Линии в целом становятся универсальными, с относительно простой транспортной системой, и высокопроизводительными, так как на них в этом случае можно сваривать одновременно по четыре стыка на каждом полотнище любого раскрыя. Перестройка стендов сварки полотнищ будет заключаться лишь в перемещении и установке порталов со сварочными автоматами по сварным стыкам.

Второй способ – это увеличение скорости непосредственно автоматической сварки под слоем флюса (на флюсовых подушках) в несколько раз с 25-30 до 100-120 м/ч. При этом для достижения максимальной производительности нынешних линий сборки и сварки полотнищ в условиях стабильных раскрыев на стендах сварки полотнищ достаточно будет иметь один-два сварочных автомата и столько же флюсовых подушек на стендах сварки первой стороны. Универсальные двухместные стенды сварки преобразуются в этом случае в одноместные (рис. 2).

При достижении максимальных скоростей автоматической сварки порядка 100-120 м/ч практически отпадает необходимость во втором сварочном автомате – сварку полотнищ любого раскрыя можно производить на одноместном стенде с одним сварочным автоматом на стационарном портале и одной стационарной флюсовой подушкой с передвижками полотнища.

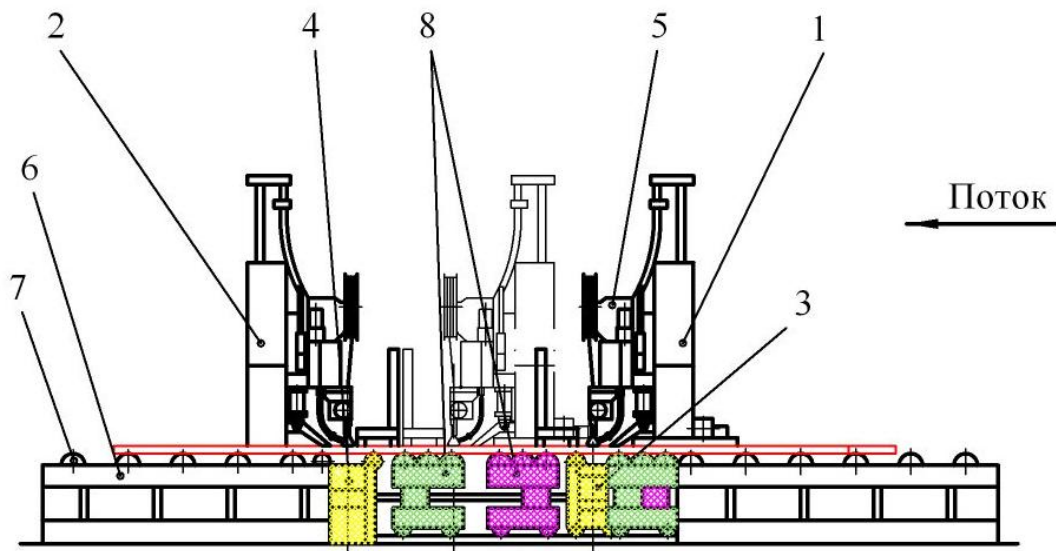


Рис. 2. Универсальный односторонний стан автоматической сварки первой стороны листовых полотнищ:

- 1 – передвижной сварочный портал; 2 – стационарный сварочный портал; 3 – передвижная подъемная флюсовая подушка; 4 – стационарная подъемная флюсовая подушка; 5 – сварочный автомат; 6 – рама станда; 7 – стационарное роликковое поле; 8 – секция передвижного роликкового поля

Третий способ заключается в совмещении первого и второго, а именно в разработке технологии автоматической сварки под слоем флюса на повышенных в несколько раз (до 100-120 м/ч) скоростях без использования при этом каких-либо устройств для предотвращения протекания сварочной ванны. Это позволило бы выйти на максимальную производительности нынешних линий в условиях стабильных раскроев. Конструкция универсальных стандов автоматической сварки полотнищ в этом случае существенно упростится. Универсальные станды автоматической сварки первой или второй стороны полотнищ будет представлять из себя станды с одним стационарным порталом со сварочным автоматом и стационарным роликковым полем, на котором можно будет осуществлять последовательно автоматическую сварку всех стыков листовых полотнищ из листов любой ширины под слоем флюса со скоростью

100-120 м/ч. Из-за отсутствия флюсовых подушек максимально упростится транспортная система линий.

Все три способа базируются на новой технологии автоматической сварки, которая пока находится в стадии теоретической разработки и экспериментальных проверок и в ближайшем будущем еще не может быть использована в производстве. Поэтому в ПАО «Азовмаш» для увеличения производительности линий сборки и сварки листовых полотнищ при изготовлении полотнищ из листов различной ширины без перестройки сварочных стандов под каждый новый раскрой разработана технология и оборудование для одновременной автоматической сварки под слоем флюса на флюсовых подушках на существующих скоростях до 30 м/ч двух стыков двух листовых полотнищ из листов различной ширины (любого раскроя). Сварка должна осуществляться на двухместных стандах сварочными

автоматами, установленными на каждом месте на стационарных порталах, на

стационарных флюсовых подушках на стенде сварки первой стороны (рис. 3).

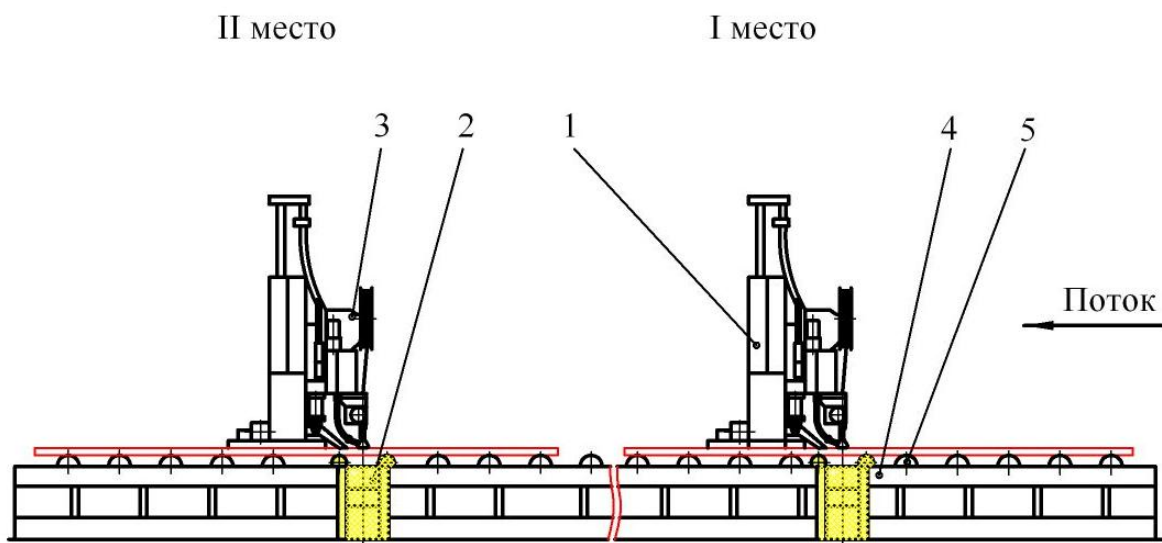


Рис. 3. Универсальный двухместный станок автоматической сварки первой стороны листовых полотнищ:

1 – стационарный сварочный портал; 2 – стационарная подъемная флюсовая подушка; 3 – сварочный автомат; 4 – рама станка; 5 – стационарное роликовое поле

Разработанная технология автоматической сварки обеспечивает постоянную загрузку оборудования и персонала при сварке листовых полотнищ из любого количества листов, имеющих четное или нечетное количество стыков. Схема для сварки по такой технологии полотнищ из трех листов, имеющих два сварных стыка, представлена на рис. 4.

Из этой схемы видно, что сварка первого стыка полотнища производится на первом месте станка, затем полотнище перемещается на второе место станка, где сваривается второй стык. Во время сварки второго стыка на первом месте производится сварка первого стыка следующего полотнища.

Таким образом, обеспечивается непрерывный поток на линии. Аналогичным образом свариваются полотнища из пяти листов, имеющих четыре сварных стыка: свариваются по два стыка на каждом месте сварочного станка (рис. 5), а также полотнища из любого нечетного количества листов с четным количеством стыков.

При этом независимо от количества сварных стыков в работе постоянно находятся по два сварочных автомата: на каждом станке свариваются одновременно два стыка. При четном количестве листов в полотнище и, соответственно, нечетном количестве стыков сварка производится по схемам, представленным на рис. 6 и 7.

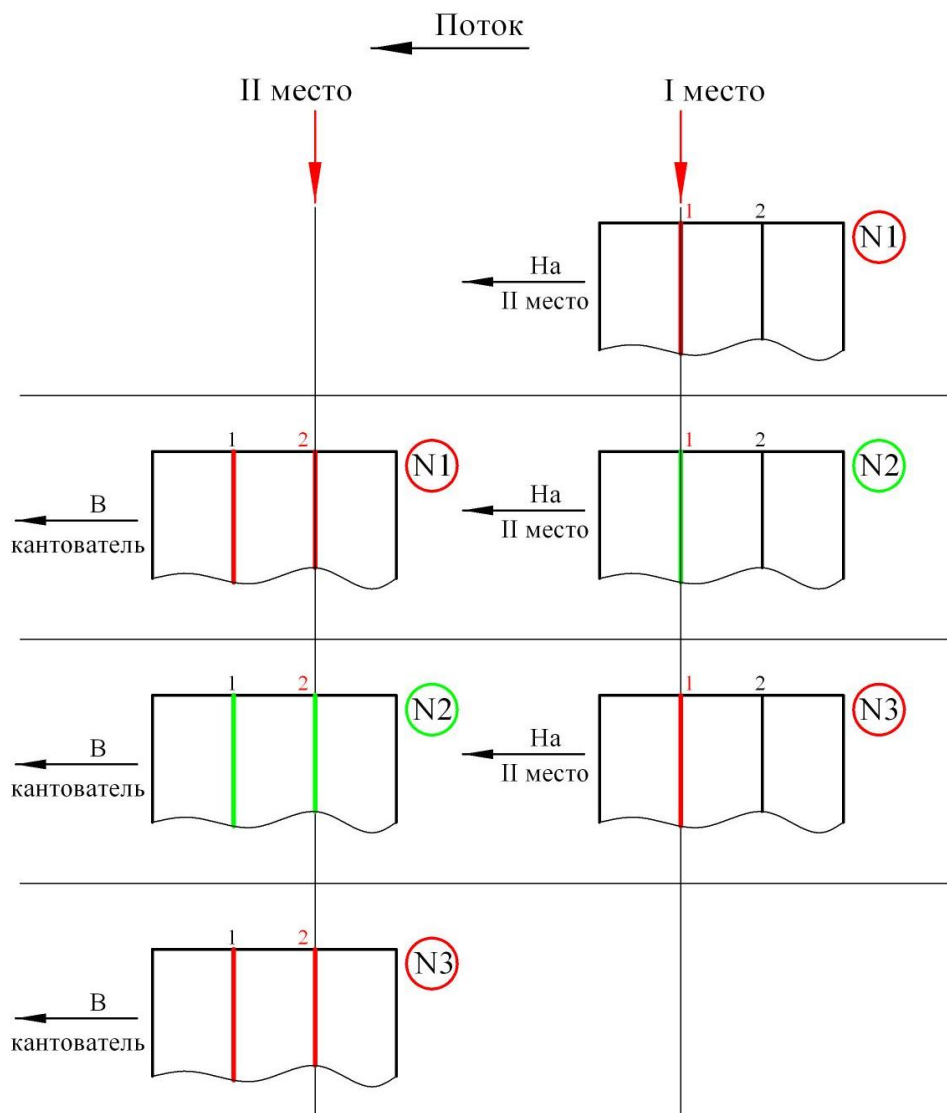


Рис. 4. Схема сварки на двухместном стенде двух стыковых листовых полотнищ:
 №1 - №3 – порядковые номера последовательно свариваемых полотнищ;
 1 и 2 – порядковые номера последовательно свариваемых стыков

Из этих схем видно, что на трехстыковом (четырёхлистном) полотнище на первом месте свариваются два стыка (рис. 6), а после перемещение на втором месте станда – третий. Во время сварки на втором месте станда третьего стыка на первом месте сваривается первый стык следующего полотнища. После этого следующее полотнище перемещается на второе место станда, где свариваются два оставшихся стыка. В это же время на первом месте производится сварка двух

стыков третьего полотнища и так далее. На пятистыковом (шестилистном) полотнище сварка производится аналогичным образом: по два – три стыка на каждом рабочем месте поочередно (рис. 7). При этом, так же при сварке полотнищ с четным количеством стыков, независимо от количества сварных стыков в работе, постоянно находятся по два сварочных автомата: на каждом станде свариваются одновременно два стыка.

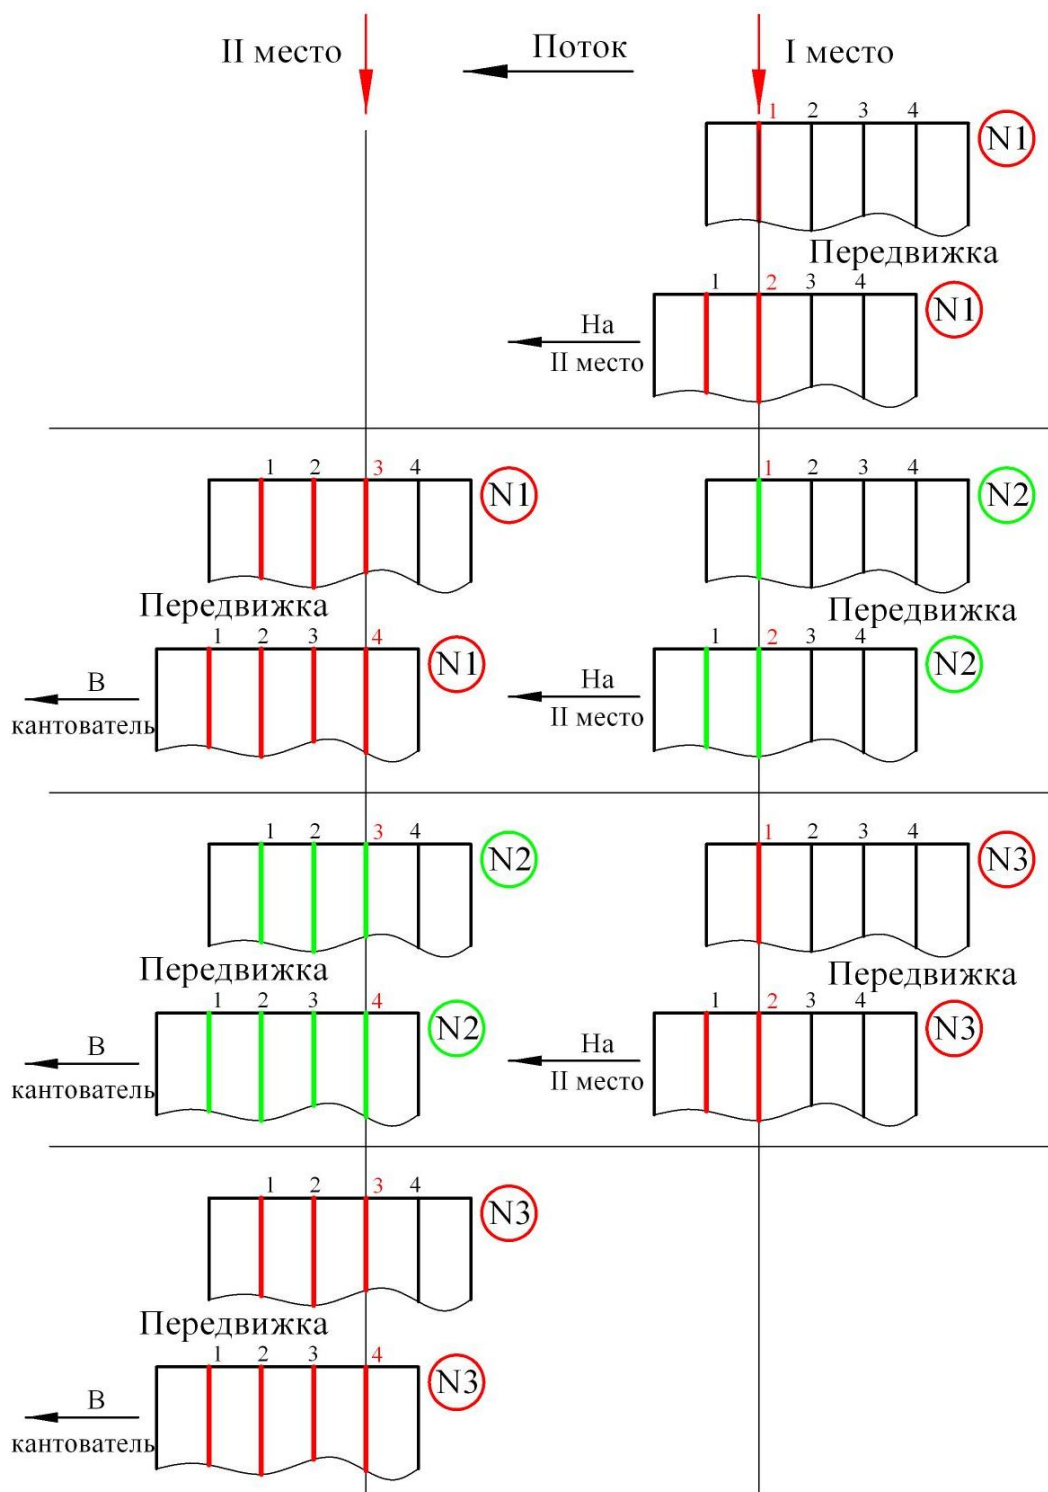


Рис. 5. Схема сварки на двухместном стенде четырех стыковых листовых полотнищ:
 №1 - №3 – порядковые номера последовательно свариваемых полотнищ;
 1, 2, 3 и 4 – порядковые номера последовательно свариваемых стыков

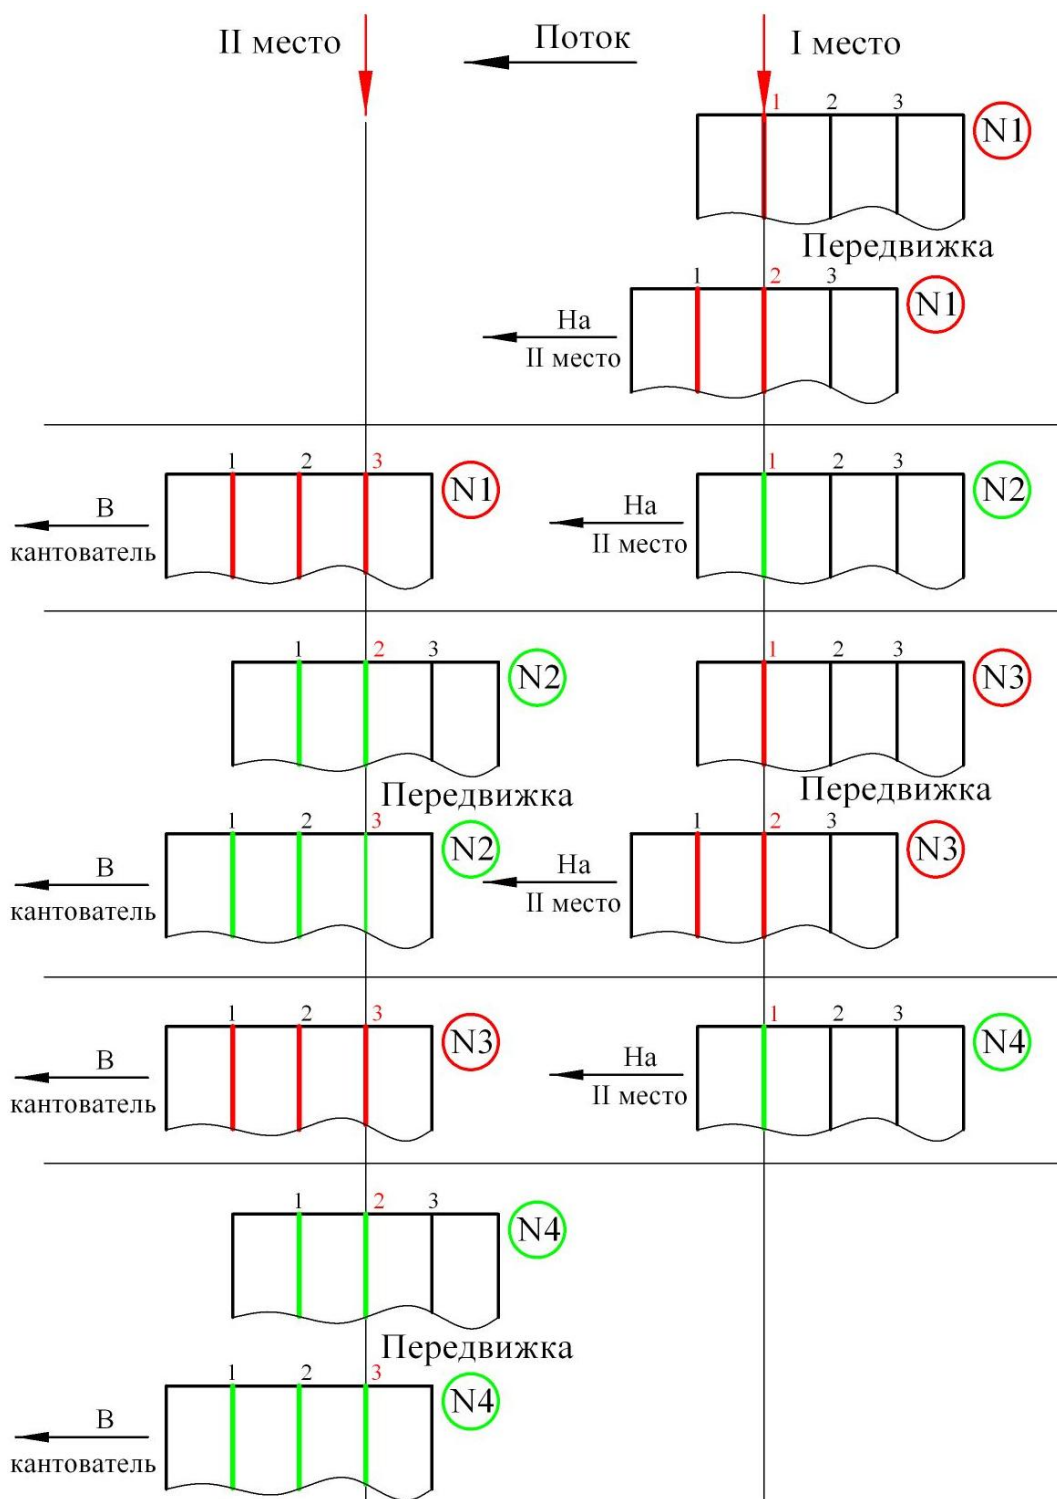


Рис. 6. Схема сварки на двухместном стенде трех стыковых листовых полотнищ:
 №1 - №4 – порядковые номера последовательно свариваемых полотнищ;
 1, 2 и 3 – порядковые номера последовательно свариваемых стыков

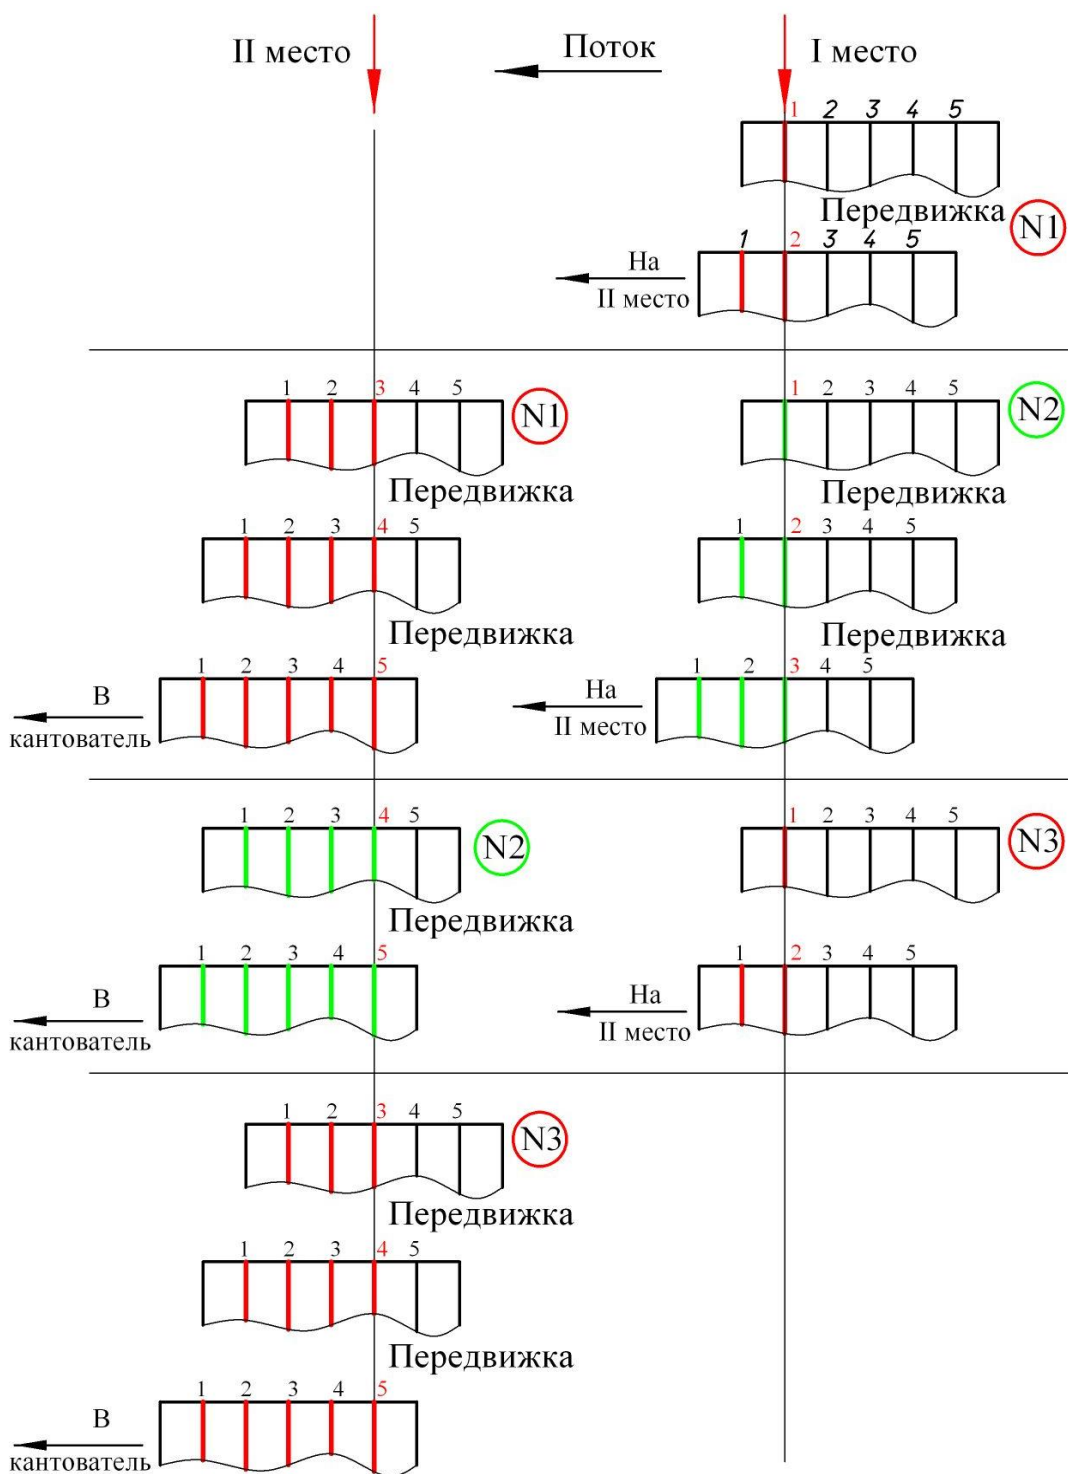


Рис. 7. Схема сварки на двухместном стенде пяти стыковых листовых полотнищ:
 №1 - №3 – порядковые номера последовательно свариваемых полотнищ;
 1, 2, 3, 4 и 5 – порядковые номера последовательно свариваемых стыков

Количество стыков в полотнищах, свариваемых на первом или втором рабочих местах каждого станда, необходимо определять следующим образом.

При четном количестве стыков в полотнище количество стыков этого полотнища, свариваемых на первом $n_{1\text{чет}}$ и на втором $n_{2\text{чет}}$ местах станда, равно и равно половине общего количества стыков $N_{\text{чет}}$:

$$n_{1\text{чет}} = n_{2\text{чет}} = \frac{N_{\text{чет}}}{2}. \quad (1)$$

При нечетном количестве стыков в полотнище количество стыков, свариваемых на первом месте $n_{1\text{неч}}$, равно

$$n_{1\text{неч}} = \frac{N_{\text{неч}} - 1}{2}. \quad (2)$$

Количество стыков этого же полотнища, свариваемых на втором месте станда $n_{2\text{неч}}$, равно

$$n_{2\text{неч}} = N_{\text{неч}} - n_{1\text{неч}}. \quad (3)$$

По выше приведенным схемам при сварке полотнища с нечетным количеством стыков количество стыков, свариваемых на первом и втором местах каждого станда поочередно, меняется друг на друга. В случае, когда количество стыков (четное или нечетное), свариваемое на одном месте станда, больше единицы, полотнище сваривается с передвижками.

Выводы

1. В условиях современного рынка для увеличения производительности линий сборки и сварки листовых полотнищ из листов часто изменяющейся ширины без перестройки сварочных стандов под

каждый новый раскрой с обеспечением при этом постоянной загрузки оборудования и персонала необходимо использовать технологию одновременной автоматической сварки под слоем флюса двух стыков двух листовых полотнищ на двухместных стандах сварочными автоматами, установленными на стационарных порталах, на стандах сварки первой стороны полотнищ – на стационарных флюсовых подушках.

2. Для существенного повышения производительности оборудования поточно-механизированных линий сборки и автоматической сварки листовых полотнищ обечаек котлов железнодорожных вагонов-цистерн при использовании в полотнищах листов различной ширины и упрощения конструкции стандов автоматической сварки необходимо проведение дополнительных исследований и разработка новых технологий автоматической сварки под слоем флюса:

- на существующих скоростях (до 30 м/ч) без использования каких-либо устройств для предотвращения протекания сварочной ванны (флюсовых подушек и т. п.);

- на повышенных (до 100-120 м/ч) скоростях с использованием устройств для предотвращения протекания сварочной ванны;

- на повышенных скоростях без использования каких-либо устройств для предотвращения протекания сварочной ванны.

Разработка таких технологий является перспективным направлением, реализация которого позволит увеличить выпуск продукции вагоностроения на более простом специальном технологическом оборудовании с меньшими затратами.

Список литературы

1. Коросташевский, П.В. Стенд автоматической сварки листовых полотнищ [Текст] / П.В. Коросташевский // Сварочное производство. – 1991. - №3. – С. 26-27.

2. Коросташевский, П.В. Выбор основных параметров стенов автоматической сварки листовых полотнищ обечаек котлов в крупносерийном производстве [Текст] / П.В. Коросташевский // Вісник Приазовського державного технічного університету. – Маріуполь, 2006. - №16. – С.171-175.

3. Коросташевский, П.В. Совершенствование принципов проектирования универсального технологического оборудования линий сборки и сварки листовых полотнищ [Текст]: автореф. дисс... канд. техн. наук: спец. 05.03.06 / П.В. Коросташевский. – Мариуполь, 2010. – 20 с.

4. Установка для зварювання листових полотнищ [Текст]: Пат. 32090, Україна, МПК В23К 37/04 / П.В. Коросташевський, В.О. Роянов, С.П. Нікітченко, І.В. Готовченко. - № u 2007 09907; заявл. 04.09.2007; опубл.12.05.2008; Бюл.№9. – 2 с.

5. Поточкова механізована лінія для складання й зварювання листових полотнищ [Текст]: Пат.61072, Україна, МПК В23К 37/04 / П.В. Коросташевский, В.О. Роянов. - № u 2010 14473; заявл. 03.12.2010; опубл.11.07.2011; Бюл.№13. – 3 с.

6. Роянов, В.А. Принципы конструирования оборудования транспортных систем универсальных линий сборки и сварки листовых полотнищ [Текст] / В.А. Роянов, П.В. Коросташевский // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ, 2010. - №2(19). – С. 245-250.

Ключевые слова: линия сборки и сварки листовых полотнищ, автоматическая сварка, ширина листов, универсальное оборудование, производительность оборудования.

Аннотації

В умовах сучасного ринку для збирання та зварювання листових полотнищ обичайок котлів залізничних вагонів-цистерн змушені використовувати листи різної ширини незалежно від моделі вагона. Встановлено, що це знижує продуктивність обладнання. Розглянуто перспективні варіанти технології та обладнання, збільшуючи продуктивність ліній. Запропоновано та досліджено практичні варіанти технології та універсального обладнання для зварювання листових полотнищ у діючому виробництві з підвищеною продуктивністю.

В условиях современного рынка для сборки и сварки листовых полотнищ обечаек котлов железнодорожных вагонов-цистерн приходится использовать листы различной ширины независимо от модели вагона. Установлено, что это снижает производительность оборудования. Рассмотрены перспективные варианты технологии и оборудования, увеличивающие производительность линий. Предложены и исследованы практические варианты технологии и универсального оборудования для сварки листовых полотнищ в действующем производстве с повышенной производительностью.

Under the up-to-date market conditions for the assembling and welding the railway tanks-wagon tanks shells sheet panels the sheets of the different breadth in spite of the wagon model forced to be used. It is determined, that the equipment productivity is fall of this. The increase lines productivity perspective variants of the technology and the equipment are considered. The practice variants of the technology and the welding sheet panels at the working production with increased productivity universal equipment are proposed.